

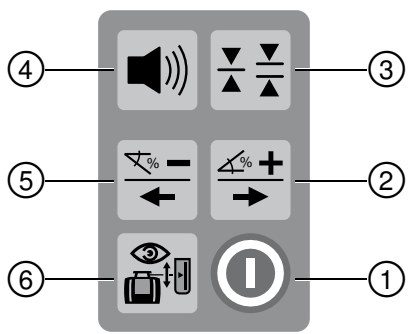
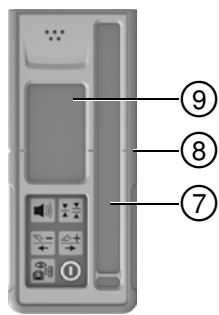
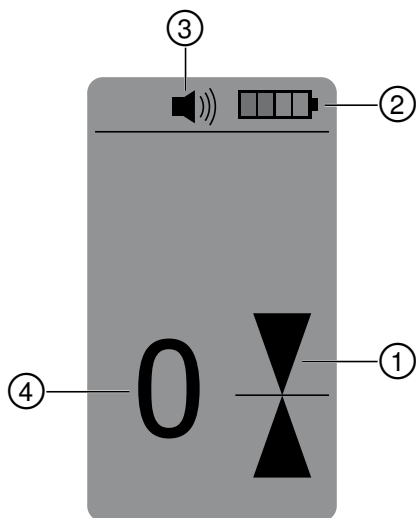
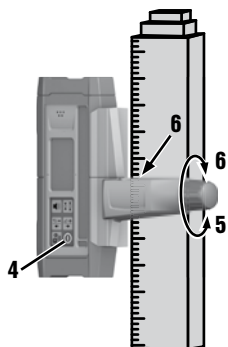
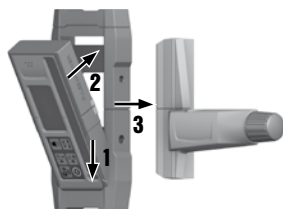
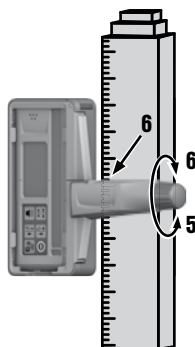


<b>Bedienungsanleitung</b>	<b>de</b>
<b>Operating instructions</b>	<b>en</b>
<b>Mode d'emploi</b>	<b>fr</b>
<b>Istruzioni d'uso</b>	<b>it</b>
<b>Manual de instrucciones</b>	<b>es</b>
<b>Manual de instruções</b>	<b>pt</b>
<b>Gebruiksaanwijzing</b>	<b>nl</b>
<b>Brugsanvisning</b>	<b>da</b>
<b>Bruksanvisning</b>	<b>sv</b>
<b>Bruksanvisning</b>	<b>no</b>
<b>Käyttöohje</b>	<b>fi</b>
<b>Οδηγίες χρήσεως</b>	<b>el</b>
<b>Használati utasítás</b>	<b>hu</b>
<b>Instrukcja obsługi</b>	<b>pl</b>
<b>Инструкция по эксплуатации</b>	<b>ru</b>
<b>Návod k obsluze</b>	<b>cs</b>
<b>Návod na obsluhu</b>	<b>sk</b>
<b>Upute za uporabu</b>	<b>hr</b>
<b>Navodila za uporabo</b>	<b>sl</b>
<b>Ръководство за обслужване</b>	<b>bg</b>
<b>Instrucțiuni de utilizare</b>	<b>ro</b>
<b>Kullanma Talimatı</b>	<b>tr</b>
<b>دليل الاستعمال</b>	<b>ar</b>
<b>Lietošanas pamācība</b>	<b>lv</b>
<b>Instrukcija</b>	<b>lt</b>
<b>Kasutusjuhend</b>	<b>et</b>
<b>ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ</b>	<b>uk</b>
<b>Пайдалану бойынша басшылық</b>	<b>kk</b>
<b>取扱説明書</b>	<b>ja</b>
<b>사용설명서</b>	<b>ko</b>
<b>操作說明書</b>	<b>zh</b>
<b>操作说明书</b>	<b>cn</b>

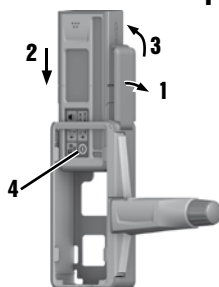

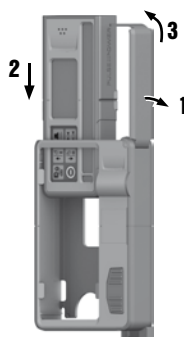

**2****3****4****PRA 83****PRA 80****PRA 81**

## Laserkiire vastuvõtja / kaugjuhtimispuult PRA 30

**Enne seadme esmakordset kasutamist lugege tingimata läbi käesolev kasutusjuhend.**

**Kasutusjuhend peab olema alati seadme juures.**

**Juhend peab jääma seadme juurde ka siis, kui annate seadme edasi teistele isikutele.**

Sisukord	Lk
1 Üldised juhised	182
2 Kirjeldus	183
3 Tehnilised andmed	184
4 Ohutusnõuded	184
5 Kasutuselevõtt	185
6 Töötamine	185
7 Hooldus ja korrashoid	186
8 Uutiliseerimine	186
9 Tootja garantii seadmetele	187
10 FCC-märkus (kehtiv USA-s) / IC-märkus (kehtiv Kanadas)	187
11 EU-vastavusdeklaratsioon (originaal)	188

**1** Numbrid viitavad vastavatele joonistele. Joonised leiata kasutusjuhendi lahtivolditaval ümbrisel. Kasutusjuhendi lugemise ajal hoidke ümbris avatuna. Käesolevas kasutusjuhendis tähistab sõna «seade» alati laserkiire vastuvõtjat PRA 30 (03).

### Juhtpaneel **1**

- ① Lülitit (sisse/välja)
- ② Kalde sisestamise nupp "pluss"/suunanupp "paremale" või "üles" (koos PRA 90-ga)
- ③ Ühikute nupp
- ④ Helitugevuse nupp
- ⑤ Kalde sisestamise nupp "miinus"/suunanupp "vasakule" või "alla" (koos PRA 90-ga)
- ⑥ Nupp "automaatne joondamine"/"järelvalverežiim" (vertikaalne) (nupule vajutada kaks korda)
- ⑦ Lokaliseerimisväli
- ⑧ Märgistussäik
- ⑨ Näidik

### PRA 30 Laserkiire vastuvõtja näidik **2**

- ① Vastuvõtja asendi näit laserkiire tasandi kõrguse suhtes
- ② Patarei laetuse astme näit
- ③ Helitugevuse näit
- ④ Näit: vahemaa laserkiire tasandini

## 1 Üldised juhised

### 1.1 Märksõnad ja nende tähendus

#### OHT

Viidatakse vahetult ähvardavatele ohtudele, millega kaasnevad rasked kehalised vigastused või inimeste hukkumine.

#### HOIATUS

Viidatakse võimalikele ohtlikele olukordadele, millega võivad kaasneda rasked kehalised vigastused või inimeste hukkumine.

#### ETTEVAATUST

Viidatakse võimalikele ohtlikele olukordadele, millega võivad kaasneda kergemad kehalised vigastused või varaline kahju.

#### JUHIS

Soovitusi seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave.

### 1.2 Piitsümbolite selgitus ja täiendavad juhised

#### Hoiatavad märgid



Üldine hoiatus



Ettevaatust: söövitavad materjalid



Ettevaatust: elekter

#### Sümbolid



Enne kasutamist lugege läbi kasutusjuhend



Jäätmed suunata ümbertöötlusse



Ärge vaadake laserkiire sisse

### Identifitseerimisandmete koht seadmel

Seadme tüübitähis ja seerianumber on toodud seadme andmesildil. Märkige need andmed oma kasutusjuhendisse ning tehke teatavaks alati, kui pöördute Hilti müügiesindusse või hooldekeskusse.

Tüüp:

Generatsioon: 03

Seerianumber:

## 2 Kirjeldus

### 2.1 Nõuetekohane kasutamine

Seade võimaldab koos PR 30-HVS tüüpi pöördlaseriga lülitada funktsioone sisse kaugjuhtimispuldist ja lokaliseerida laserkiire asendit. Kasutusjuhendis on toodud juhised vaid laserkiire vastuvõtja PRA 30 käsitsemiseks. Kaugjuhtimispuldi käsitsemise juhised leiata PR 30-HVS kasutusjuhendist.

Seade on kombinatsioonis pöördlaseriga PR 30-HVS ette nähtud horisontaal-, vertikaal- ja kaldpindade ning täisnurkade kindlaksmääramiseks, ülekandmiseks ja kontrollimiseks. Rakenduste hulka kuulub meeter- ja kõrguspunktide ülekandmine, seinte täisnurksuse kindlakstegemine, vertikaalne rihimine võrdluspunktide järgi ja kaldpindade määramine.

Pidage kinni kasutusjuhendis toodud kasutus- ja hooldusjuhistest.

Arvestage ümbritseva keskkonna mõjudega. Ärge kasutage seadet tule- ja plahvatusohtlikus kohas.

**Seadme modifitseerimine ja ümberkujundamine on keelatud.**

### 2.2 Omadused

Seadet saab hoida käes või kinnitada sobiva kanduri abil nivelleerimislati, puittala või tellingute külge.

### 2.3 Näidud

#### JUHIS

Seadme ekraanil on mitu erineva tähendusega sümbolit.

Vastuvõtja asendi näit laserkiire tasandi kõrguse suhtes	Vastuvõtja asendi näit laserkiire tasandi kõrguse suhtes näitab noolega suunda, millesse tuleb vastuvõtja viia, et see oleks laserkiirega täpselt samal tasandil.
Patarei laetuse astme näit	Patarei laetuse astme näit näitab patarei jääkmahtuvust.
Helitugevus	Kui helitugevuse sümbolit ei kuvata, on helisignaal välja lülitatud. Kui näha on üks kastike, on helitugevus reguleeritud vaikseks. Kui näha on kaks kastikest, on helitugevus reguleeritud keskmiseks. Kui näha on kolm kastikest, on helitugevus reguleeritud valjuks.
Vahemaa näit	Näitab soovitud ühikutes vastuvõtja täpset kaugust laserkiire tasandist.
Muud näidud	Ekraani muud näidud on seotud pöördlaseri PR 30-HVS kaugjuhtimisega. Lähtuge PR 30-HVS kasutusjuhendis toodud juhistest.

### 2.4 Tarnekomplekt

- 1 Laserkiire vastuvõtja / kaugjuhtimispult PRA 30 (03)
- 1 PRA 30 kasutusjuhend
- 2 Patareid (AA-elementid)
- 1 Tootja sertifikaat

et

### 3 Tehnilised andmed

Tootja jätab endale õiguse tehniliste andmete muutmiseks!

Tuvastamispiirkond (läbimõõt)	PR 30-HVS abil, üldjuhul: 2...500 m (6 kuni 1600 ft)
Helisignaali	3 tugevust vaigistamise võimalusega
Vedelkristallnäit	mõlemapoolne
Vahemaa näidu ulatus	±52 mm (±2 in)
Laserkiire tasandi kuvamise piirkond	±0,5 mm (±0.02 in)
Lokaliseerimisvälja pikkus	120 mm (5 in)
Keskpunkti näit korpuse ülaservast	75 mm (3 in)
Märgistussälgud	mõlemal pool
Lokaliseerimisvaba ooteaeg enne automaatset väljalülitust	15 min
Mõõtmed	160 mm (6,3 in) × 67 mm (2,6 in) × 24 mm (0,9 in)
Kaal (koos patareidega)	0,25 kg (0,6 lbs)
Toide	2 AA elementi
Patarei tööiga (leelismangaan)	Temperatuur +20 °C (+68 °F): ca 40 h (sõltuvalt leelis-mangaanpatareide kvaliteedist)
Töötemperatuur	-20... +50 °C (-4 kuni +122 °F)
Hoiutemperatuur	-25... +60 °C (-13 kuni +140 °F)
Kaitseklass	IP 66 (vastavalt standardile IEC 60529), välja arvatud patarei-korpus
Kukkumistest tehtud kõrguselt <sup>1</sup>	2 m (6,5 ft (jalga))

<sup>1</sup> Kukkumistest tehtud standardsetes keskkonningimustes, kasutades vastuvõtja kinnitusrakist PRA 83, kukkumine betoonile (MIL-STD-810G).

### 4 Ohutusnõuded

#### 4.1 Üldised ohutusnõuded

Lisaks käesoleva kasutusjuhendi üksikutes punktides esitatud ohutusala- ja juhiste tuleb alati rangelt järgida ka järgmisi nõudeid.

#### 4.2 Üldised ohutusnõuded

- Hoidke teised isikud, eelkõige lapsed, töökohast eemal.
- Enne kasutamist veenduge, et seade ei ole kahjustada saanud. Kui tuvastate, et seade on kahjustada saanud, toimetage seade paranduseks Hilti hooldekeskusesse.
- Laske seadet parandada üksnes Hilti hooldekeskuses.
- Ärge kõrvaldage ühtegi ohutusseadist ega eemaldage seadme küljest silte juhiste või hoiatustega.
- Pärast kukkumist või muid mehaanilisi mõjutusi tuleb seade Hilti hooldekeskuses üle kontrollida lasta.
- Adapterite kasutamisel veenduge, et adapter on seadme külge kindlalt kinnitatud.
- Ebaõigete mõõtmistulemuste vältimiseks hoidke lokaliseerimisväli puhas.

- Kuigi seade on välja töötatud kasutamiseks ehitustöödel, tuleks seda nagu ka teisi optilisi ja elektrilisi seadmeid (prille, fotoaparaati) käsitseda ettevaatlikult.
- Kuigi seade on kaitstud niiskuse sissetungimise eest, tuleks see enne transpordipakendisse hoiulepanekut kuivaks pühkida.
- Seadme kasutamine kõrvade vahetuses läheduses võib kahjustada kuulmist. Ärge hoidke seadet kõrvade vahetuses läheduses.

#### 4.2.1 Elektrialane ohutus



- Patareid ei tohi sattuda laste kätte.
- Ärge jätke patareid kuumuse ega tule kätte. Patareid võivad plahvatada, samuti võib neist eralduda mürgiseid aineid.
- Ärge laadige patareid uuesti täis.
- Ärge jootke patareid, kui need on seadme sees.

- e) Ärge tühjendage patareisid lühise tekitamise teel, patareid võivad üle kuumeneda ja tekitada põlengu.
- f) Ärge avage patareisid ja ärge avaldage patareide ülemäärast mehaanilist survet.

#### 4.3 Töökoha nõuetekohane sisseseadmine

- a) Redelil töötades vältige ebatavalist kehaasendit. Veenduge oma asendi ohutuses ja säilitage alatasa kaal.
- b) Kasutage seadet üksnes ettenähtud otstarbel.

- c) Läbi klaasi või teiste objektide teostatavate mõõtmiste tulemused võivad olla ebaõiged.
- d) Mõõtelatide kasutamine kõrgepingejuhtmete läheduses ei ole lubatud.

#### 4.4 Elektromagnetiline ühilduvus

Kuigi seade vastab asjaomaste direktiivide rangetele nõuetele, ei saa Hilti välistada võimalust, et tugev kiirgus tekitab seadme töös häireid, mille tagajärjel muutuvad mõõtetulemused ebaõigeks. Sellisel juhul või teiste mõõtevigade korral tuleks läbi viia kontrollmõõtmised. Samuti ei saa Hilti välistada häireid teiste seadmete (nt lennukite navigeerimiseadmete) töös.

## 5 Kasutuselevõtt



### 5.1 Patareide sissepanek 3

#### OHT

Ärge kasutage kahjustatud patareisid.

#### OHT

Ärge kasutage ühekorraga uusi ja vanu patareisid. Ärge kasutage korraka erinevaid patareimudeleid või -tüüpe.

#### JUHS

Seadet tohib kasutada üksnes patareidega, mis on toodetud rahvusvaheliste standardite kohaselt.

1. Avage seadme patareikorpus.
2. Paigaldage seadmesse patareid.

**JUHS** Paigaldamisel veenduge, et patareide polaarusus on õige!

3. Sulgege patareikorpus.

## 6 Töötamine



### 6.1 Seadme sisse- ja väljalülitamine 1

Vajutage nupule (sisse/välja).

Pidage meeles, et kõik PRA 30 kaugjuhtimisnupud töötavad ainult kombinatsioonis pöördlaseriga PR 30-HVS. Nuppude funktsioonide kirjeldus on toodud PR 30-HVS kasutusjuhendis.

### 6.2 Töötamine laserkiire vastuvõtjaga

Laserkiire vastuvõtjat võib kasutada kuni 250 m (800 ft) (raadius) vahemaade puhul. Laserkiirt signaaliseeritakse optiliselt ja akustiliselt.

#### 6.2.1 Manuaalne töötamine laserkiire vastuvõtjaga

1. Vajutage nupule (sisse/välja).
2. Hoidke seadet pöörleva laserkiire tasandi poole.

#### 6.2.2 Töötamine kinnitusrakisest PRA 80 oleva laserkiire vastuvõtjaga 4

1. Avage PRA 80 kate.
2. Asetage vastuvõtja kinnitusrakisest PRA 80.

3. Sulgege PRA 80 kate.
4. Lülitage seade nupust (sisse/välja) sisse.
5. Avage pöördpide.
6. Kinnitage rakis PRA 80 kindlalt teleskooplati või nivelleerimislati külge; selleks sulgege pöördpide.
7. Hoidke seadet nii, et lokaliseerimisväli on suunatud pöörleva laserkiire tasandi poole.

#### 6.2.3 Töötamine kinnitusrakisest PRA 83 oleva laserkiire vastuvõtjaga 4

1. Suruge vastuvõtja diagonaalselt PRA 83 kummikattesse, kuni kate ümbriseb vastuvõtjat täielikult. Veenduge, et lokaliseerimisväli ja nupud on esiküljel.
2. Ühendage kummikattega ümbrisetud vastuvõtja käepidemega. Magnethoidik seob katte ja käepideme teineteisega.
3. Lülitage seade nupust (sisse/välja) sisse.
4. Avage pöördpide.
5. Kinnitage rakis PRA 83 kindlalt teleskooplati või nivelleerimislati külge; selleks sulgege pöördpide.
6. Hoidke seadet nii, et lokaliseerimisväli on suunatud pöörleva laserkiire tasandi poole.

et

### 6.2.4 Töötamine kõrguse ülekandmise seadmega PRA 81

1. Avage PRA 81 kinnitus.
2. Asetage laserkiire vastuvõtja kõrguse ülekandmise seadmesse PRA 81.
3. Sulgege PRA 81 kinnitus.
4. Lülitage seade nupust (sisse/välja) sisse.
5. Hoidke seadet nii, et lokaliseerimisväli on suunatud pöörleva laserkiire tasandi poole.
6. Seadke laserkiire vastuvõtja selliselt, et vahekauguse näit on "0".
7. Mõõtkte soovitud vahemaa mõõdulindi abil.

### 6.2.5 Ühikute reguleerimine

Ühikute nupuga saate välja reguleerida digitaalnäidu osutust täpsuse (mm / cm / väljas).

### 6.2.6 Helitugevuse reguleerimine

Seadme sellisülitamisel on helisignaali reguleeritud keskmiseks. Helitugevust saab muuta, kui vajutada helisignaali tugevuse nupule. Valida saate nelja variandi vahel: "vaikne", "keskmise", "vali" ja "välja lülitatud".

### 6.2.7 Menüü valikud

Sellisülitamisel hoidke seadme nuppu (sisse/välja) kaks sekundit all.

Näidikule ilmub menüü.

Meetermõõdustiku ühikuid saate angloameerika mõõtühikutele ümber lülitada ühikute nupust.

Helisignaali sageduse muutmiseks märgistussälgu kohale või alla jäävas lokaliseerimispiirkonnas vajutage helitugevuse nupule.

Seadistuste salvestamiseks lülitage seade välja.

## 7 Hooldus ja korrasoid

### 7.1 Puhastamine ja kuivatamine

1. Pühkige pealispind tolmust puhtaks.
2. Ärge puudutage ekraani ja lokaliseerimisvälja sõrmedega.
3. Puhastamiseks kasutage üksnes puhast ja pehmet lappi; vajaduse korral niisutage lappi puhta alkoholi või vähesese veega.

**JUHIS** Ärge kasutage teisi vedelikke, sest need võivad seadme plastdetailide kahjustada.

4. Kuivatage seade, järgides tehnilistes andmetes toodud temperatuuripiiranguid.

**JUHIS** Pöörake just talvel/suvel tähelepanu temperatuuripiirangutele, kui hoiate seadet näiteks auto pagasiruumis.

### 7.2 Hoidmine

Märjaks saanud seade pakkige lahti. Kuivatage ja puhastage seade, transpordipakend ja lisatarvikud (jälgides töötemperatuuri). Pakkige seade uuesti kokku alles siis, kui see on täiesti kuiv.

Pärast pikemaajalist seismist või transportimist tehke seadmega enne kasutamist kontrollmõõtmine.

Enne pikemaks ajaks hoiulepanekut eemaldage seadme patareid. Lekkivad patareid võivad seadet kahjustada.

### 7.3 Transport

Seadme transportimiseks kasutage Hilti originaalpakendit või mõnda muud samaväärset pakendit.

#### ETTEVAATUST

Enne transportimist eemaldage seadmest akud/patareid.

### 7.4 Kalibreerimine Hilti kalibreerimisteeninduses

Soovitame lasta seadet Hilti kalibreerimisteeninduses regulaarselt kontrollida, et tagada vastavus normidele ja õigusaktide nõuetele.

Hilti kalibreerimisteenindusse võite pöörduda igal ajal. Soovitame lasta seadet kalibreerida vähemalt üks kord aastas.

Hilti kalibreerimisteenindus tõendab, et kontrollimise päeval vastavad kontrollitud seadme spetsifikatsioonid kasutusjuhendis esitatud tehnilistele andmetele.

Tootja spetsifikatsioonidest kõrvalekallete korral justeeritakse mõtteseade uuesti. Pärast reguleerimist ja kontrollimist kinnitatakse seadmele kalibreerimismärgis ja väljastatakse kirjalik kalibreerimissertifikaat, mis tõendab, et seade töötab vastavuses tootja andmetega.

Kalibreerimissertifikaate vajavad alati ettevõtted, kes on sertifitseeritud ISO 900X järgi.

Lisateavet saate lähimast Hilti müügiesindusest.

## 8 Utiliseerimine

### OHT

Seadme nõuetevastane utiliseerimine võib kaasa tuua järgmist:

Plastdetailide põletamisel tekivad toksilised gaasid, mis võivad põhjustada tervisehäireid.

Vigastamise või kuumutamise tagajärjel võib aku hakata lekkima, akuvedelik võib põhjustada mürgitust, põletust, söövitust ja keskkonnakahjustusi.

Hooletu käitlemine võimaldab kõrvalistel isikutel kasutada seadme osi mittesihipäraselt. Sellega võivad nad tõsiselt vigastada ennast ja teisi inimesi ning reostada keskkonda.





Enamik Hilti seadmete valmistamisel kasutatud materjalidest on taaskasutatavad. Materjalid tuleb enne taaskasutust korralikult sorteerida. Paljudes riikides võetakse Hilti esindustes vanu seadmeid utiliseerimiseks vastu. Lisainfot saate Hilti klienditeenindusest või müügiesindusest.



Üksnes ELi liikmesriikidele

Ärge käidelvele elektroonilisi mooteseadmeid koos olmejäätmetega!

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõudeid ülevõtivatele siseriiklikele õigusaktidele tuleb kasutusressursi ammendanud elektrilised tööriistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada või ringlusse võtta.



Utiliseerige patareid vastavalt kohalikele nõuetele.

## 9 Tootja garantii seadmetele

Hilti garanteerib, et tarnitud seadmel ei esine materjali-ega tootmisvigu. Garantii kehtib tingimusel, et seadet kasutatakse, käsitsetakse, hooldatakse ja puhastatakse korrektselt vastavalt Hilti kasutusjuhendile ja et säilinud on seadme tehniline terviklikkus, s.t. et seadmes on kasutatud üksnes Hilti originaalartavikuid, -varuosi ja -materjale.

Käesoleva garantii alusel parandatakse või asendatakse defektseid osad tasuta seadme kogu kasutusea jooksul. Detailide normaalne kulumine ei kuulu garantii alla.

**Kõik teistsugused nõuded on välistatud, välja arvatud juhul, kui see on vastuolus kasutusriigis kehtivate**

**seadustega. Eelkõige ei vastuta Hilti otseste, kaudsete, juhuslike ega järgnevate kahjustuste, kahjude või kulutuste eest, mille põhjuseks on seadme kasutamine või kasutamise võimatus. Välistatud on kaudsed kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse garantiid.**

Parandamiseks või asendamiseks tuleb seade ja/või asjaomased osad saata kohe pärast puuduse avastamist Hilti müügiesinduse poolt näidatud aadressile.

Käesolev garantii hõlmab kõiki Hilti garanteerimise kohustusi ning asendab kõiki varasemaid või samal ajal tehtud garantiikohustusi käsitlevaid avaldusi ning kirjalikke ja suulisi kokkuleppeid.

## 10 FCC-märkus (kehtiv USA-s) / IC-märkus (kehtiv Kanadas)

### ETTEVAATUST

Antud seade ei ületanud testimisel FCC-eeskirjade 15. peatükis B-klassi digitaalsete seadmete jaoks sätestatud piirnorme. Nimetatud piirnormidega on elamupiirkondades ette nähtud piisav kaitse häiriva kiirguse eest. Antud tüüpi seadmed tekitavad ja kasutavad kõrgsagedust ning võivad seda ka välja kiirata. Seetõttu võivad nõuetevas-taselt paigaldatud ja käsitsetud seadmed tekitada häireid televisiooni- ja raadiotelevisignaali vastuvõtus.

Ei anta aga garantiid, et häireid teatud juhtudel siiski tekkida ei või. Kui seade põhjustab raadio- ja televisioonisignaali vastuvõtus häireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamise teel, soovitame seadme kasutajal rakendada häirete kõrvaldamiseks järg-misi meetmeid:

Vastuvõtuantenn uuesti välja reguleerida või muuta ant-enni asendit.

Suurendada vahemaad seadme ja vastuvõtja vahel.

Ühedada seade voluringiga, mis erineb voluringist, millega on ühendatud vastuvõtja.

Pöörduda abi saamiseks müügiesindusse või kogunud raadio- ja televisioonitehniku poole.

### JUHIS

Muudatud ja ja modifikatsioonid, mille tegemiseks puu-dub Hilti sõnaselge nõusolek, võivad piirata kasutaja õigust seadme töölerakendamiseks.

Käesolev seade vastab FCC-eeskirjade 15. peatükile ja IC-eeskirjade osale RSS-210.

Seadme kasutuselevõtuks peavad olema täidetud järg-mised tingimused:

et

Seade ei tohi tekitada kahjulikku kiirgust.

Seade peab vastu võtma igasugust kiirgust, sealhulgas kiirgust, mis tekitab soovimatuid operatsioone.

## 11 EÜ-vastavusdeklaratsioon (originaal)

Nimetus:	Laserkiire vastuvõtja / kaugjuhtimispult
Tüübitähis:	PRA 30
Generatsioon:	03
Valmistusaasta:	2013

Kinnitame ainuvastutajana, et käesolev toode vastab järgmiste direktiivide ja normide nõuetele: 2004/108/EÜ, 2006/95/EÜ, 2011/65/EL, 1999/5/EÜ, EN 300 440-2 V1.4.1, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,  
FL-9494 Schaan



**Paolo Luccini**  
Head of BA Quality and Process Management  
Business Area Electric Tools & Accessories  
04/2013



**Matthias Gillner**  
Head BU Measuring Systems

BU Measuring Systems

04/2013

### Tehnilised dokumendid saadaval:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH  
Zulassung Elektrowerkzeuge  
Hiltistrasse 6  
86916 Kaufering  
Deutschland



Hilti Corporation

LI-9494 Schaan

Tel.: +423/234 21 11

Fax: +423/234 29 65

[www.hilti.com](http://www.hilti.com)

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan

W 4305 | 0613 | 00-Pos. 1 | 1

Printed in Germany © 2013

Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.

2068540 / A4



2068540